


T26SZ のアップデート方法

T26SZ はプログラムをアップデートすることができます。プログラム変更がありましたら Futaba WEB サイト <https://www.futaba.co.jp/> より更新ファイルを microSD カードにコピーして下記の手順でアップデートしてください。

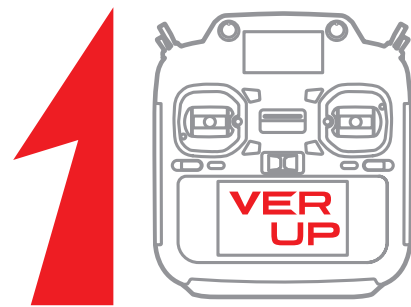

アップデート手順

注意：アップデート中にバッテリーの残量が無くなると、アップデートに失敗します。バッテリー残量が50%以下の時は、充電してからアップデートしてください。

注意：アップデート後も本体内のモデルデータはそのまま使用できますが、万一のため、アップデート前にモデルデータのバックアップをとってください。


1. アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。




2. ダウンロードしたアップデートファイル (zip 圧縮形式) を展開 (解凍) します。WindowsXP 以降では、エクスプローラで開けます。展開すると "FUTABA" というフォルダが作成されます。

アップデートファイル (zip 圧縮形式) の展開 (解凍) 例


※画面は PC により異なります。

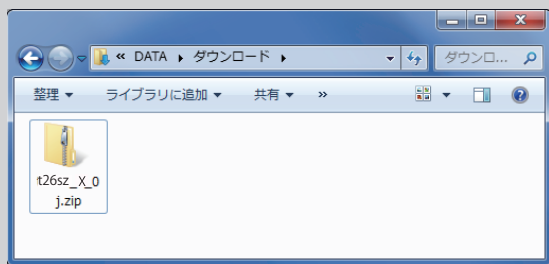


ダウンロードページしたアップデートファイルを、エクスプローラで開きます。

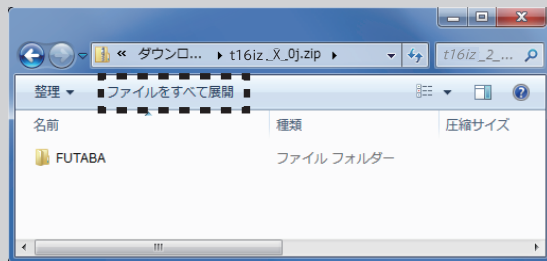

「ファイルをすべて展開」ボタンをクリックします。

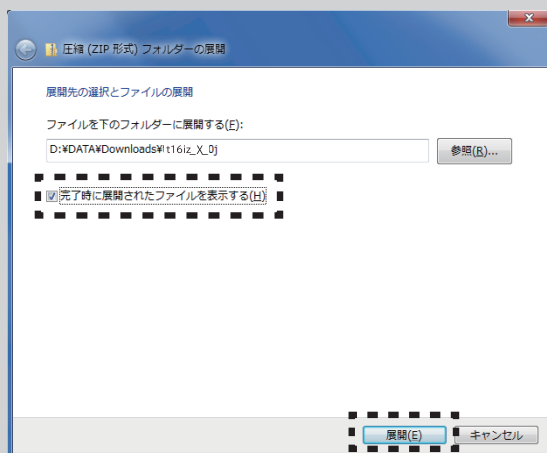


「完了時に展開されたファイルを表示する」がチェックされていることを確認し、「展開」ボタンをクリックします。

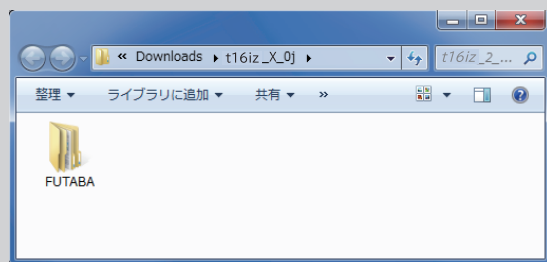


アップデートファイルが展開され、「FUTABA」フォルダが作成されます。


3. "FUTABA" フォルダを SD カードにコピーします。

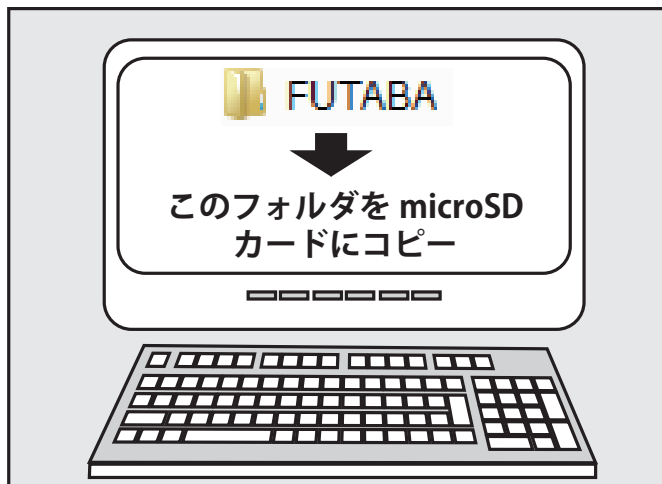

4. アップデートファイルを入れた microSD カードを送信機に差し込みます。


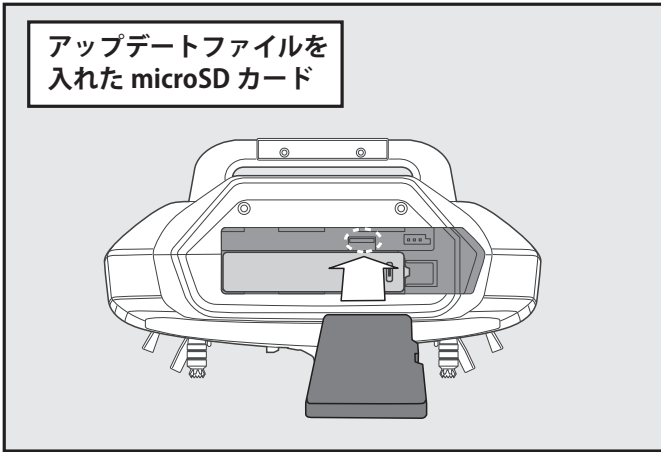


5. EXIT ボタンを押しながら送信機の電源を ON します。

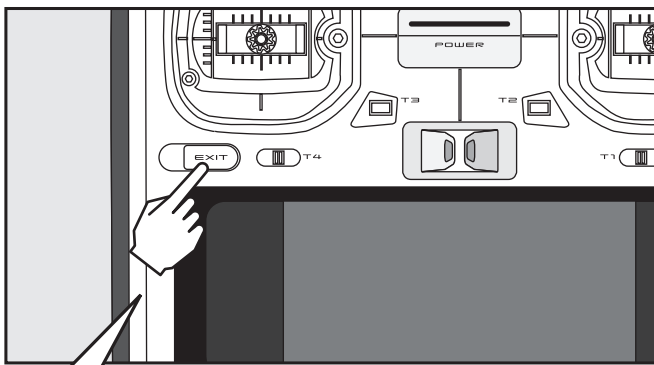


EXIT を押しながら電源 ON

6. アップデートが始まり画面に進行状況が表示されます。(途中で電源を OFF してはいけません。)

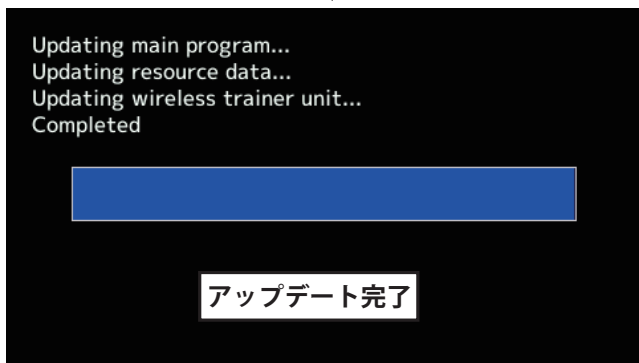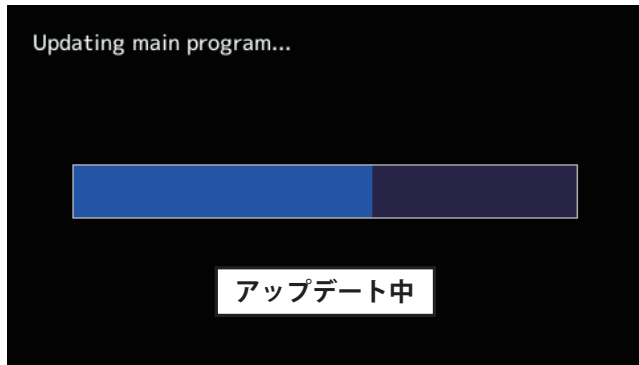

7. アップデートが正常に完了したメッセージが出てから、電源スイッチを押し、電源を OFF にしてください。

8. システムメニュー→インフォメーションでバージョンが確認できます。

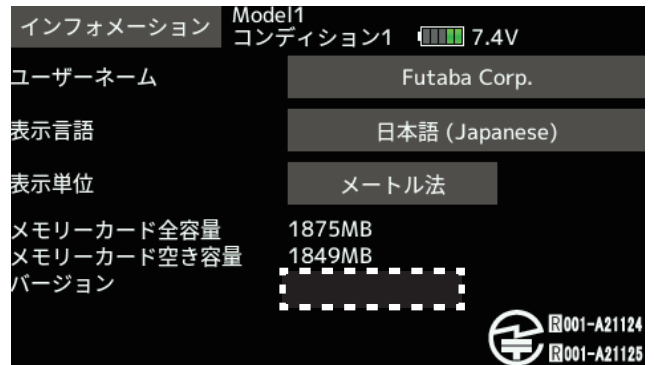

9. 必ず動作確認を行ってからご使用ください。

※アップデート中に異常が発生しましたら、下記のエラーメッセージが表示されます。

- アップデートスイッチがアップデートに設定されていません。
"The update switch is not set to update mode."
- SD カードが見つかりません。
"A SD card is not found."
- アップデートファイルが見つかりません。
"The update files are not found."
- アップデートファイルが壊れています。
"The update files are broken."
- アップデートファイルが T26SZ 用ではありません。
"The update files are not compatible with the transmitter."
- アップデートファイルが読み込みできません。
"File read error."
- バッテリー残量が不足しています。充電してからやり直してください。
"Low battery."
- 内部エラーです。繰り返し発生するようであれば、サービスに修理を依頼ください。
"Update failure" "Data Write error."

アップデートの注意事項



アップデート中は、絶対にバッテリーや microSD カードを取り外さないでください。送信機が故障する可能性があります。

アップデートに失敗した場合の回復方法

何らかの理由でアップデートに失敗した場合、送信機が起動しなくなることがあります。

その場合、以下の手順で再度送信機をアップデートしてください。

1. バッテリーを取り外します。
2. アップデートファイルを入れた microSD カードを送信機に差し込みます。
3. EXIT ボタンを押しながら、バッテリーを取りつけます。
4. アップデートが始まります。

上記の手順を行っても、送信機が起動しない場合やアップデートに失敗する場合は、修理を依頼してください。

このソフトウェアアップデートにより、次の機能が追加または変更されます。本セットに付属の取扱説明書を読み替えてご使用ください。

CGY760R, CGY770R ジャイロセッティングに関して以下の修正をしました。

1. RUD ベーシック・メニューのサーボ・タイプを変更した時に、出力するサーボ信号が激しくジッターする場があったのを修正しました。
2. SWH ベーシックのピッチ・ハイ、ピッチ・ゼロ、ピッチ・ローのリセット値の不具合を改善しました。
3. CGY760R/CGY755 の S.BUS ベーシックでの空白ページを削除しました。
4. CGY770R の S.BUS ベーシックのリセット実行後の AUX.CH のサーボ・タイプ設定値を修正しました。

V1.2

1. SBS-01ML のテレメトリー音声を修正しました。
2. 他社製テレメトリー製品「GPS-F1675」の表示を修正しました。
3. サイドレバー (RST) の表示を修正しました。